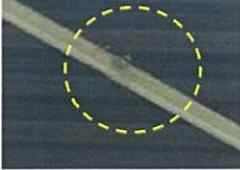


日塗工 整理No.(日塗工記入)		2015-36		労働災害状況調査表			
発生会社 事業所							
災害発生日時		2015年 2月 25日(水) 16時50分 天候(晴れ) 温度(°C)湿度(%)					
災害区分		不 休 災害				休業災害(休業: 日)	
被 災 者	部門	生産部門		雇用形態 (正社員)、派遣、契約、その他(パート)			
	年齢	49歳	性別: (男) 女	勤続年数	4年4ヶ月	経験年数	2年
	傷病名	打撲					
	傷病部位	右肩肩甲骨					
災 害 発 生 状 況	塗料製造作業終了後に伸縮式局所排気装置を片づけた際、天井に固定されていた金具からステイが外れバランス(重さ約2kg)が右肩肩甲骨付近に当たった。			状況概略(写真orイラスト)			
				 ①天井金具			
	改善後			 ②ステイとバランスが落下 ③バランス(重さ約2Kg)			
	災害の型 ^{※1)} 4. 飛来、落下			作業の形態: 定常、非定常、その他()			
起因物: バランスの落下			特記事項				
原 因 分 類	1. 人的要因(man):						
	2. 物に関する要因(machine) 使用時の揺れ、振動が繰り返されたことにより、ステイを固定していたナットが徐々に緩み、ナットが外れた。ステイの固定方法が適切でなかった。						
	3. 環境要因(media)						
	4. 管理的要因(management) 天井への固定状況の定期的確認不足						
対 策	①専用架台を作製し、天井からの固定をやめて架台でホースを固定する方法に改善した。						
	②横展開として工場全体のバランス使用箇所の洗い出しを行い、取り付け方法の確認と問題箇所の改善を行った。						
対策分類 ^{※2)} : 1-4, 2-4							

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)