

日塗工 整理No.(日塗工記入)		2016-08		労働災害状況調査表			
発生会社 事業所							
災害発生日時		2015年 9月10日(木) 午後4時50分 天候(曇り) 温度(23℃)湿度(%)					
災害区分		不 休災害 休業災害					
被災者	部門	管理部		雇用形態 正社員、派遣、契約、その他(協力会社)			
	年齢	56歳	性別: 男 女	勤続年数	30年 経験年数 30年		
	傷病名	病名 (打撲)					
	傷病部位	左足甲打撲					
災害発生状況	電動ハンドリフトでパレットを工場内に移送している時に出入り口の床の鉄板部で動かなくなった。その時にスピードを上げる操作をした。 急にスピードが出て、左足に乗り上げた。 直ちに社用車で病院に搬送し、治療した。 骨には異常なく、打撲であった。 鉄板は側溝のグレーチングの段差を緩和するために敷いてある。			状況概略(写真orイラスト)  電動ハンドリフト  工場出入り口床部鉄板			
	災害の型※5. はさまれ、まきこまれ			作業の形態: 定常、非定常、その他()			
	起因物:			特記事項			
	原因分類	1.人的要因(man) 終業時間寸前で焦りながらの作業であった。					
		2.物に関する要因(machine) 電動ハンドリフトを高速で稼働させていた。この電動ハンドリフトは、低速・高速の2バージョンがある。					
		3.環境要因(media) 少し前に少雨があり、床部の鉄板が濡れており、空回りし、一瞬電動ハンドリフトが止まった。					
		4.管理的要因(management) 電動ハンドリフトの運行について、特に手順を決めていなかった。					
		対策	全工場に事故報告と注意喚起を実施する。工場内では高速での運行を禁止する。工場間の移動は高速でも可とする。				
対策分類※2):		1-6、2-4					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)